

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.01.2025 14:14
Rapor No: 06-01-2336223
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:30

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2025 14:14

Full Plus Ekspertiz



06CFB805

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.01.2025 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-2336223 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2025 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CFB805	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	45468	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBER6NW8L3140392	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Skoda
Renji	GRİ	Model	Scala
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

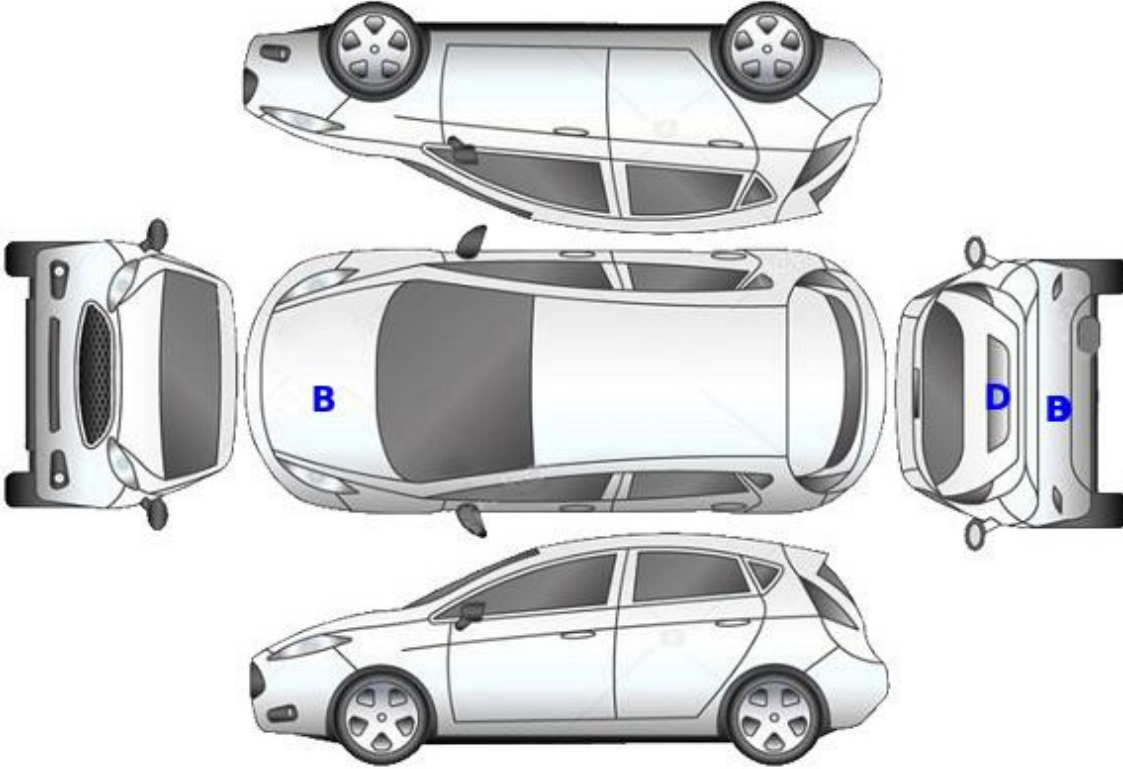

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.01.2025 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-2336223 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2025 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam taş izi.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.01.2025 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2336223 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2025 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	54	51	3
2. Aks	53	53	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.0635	2.9545	3
2. Aks	1.9615	1.875	4
El Freni	1.578	1.431	9

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	5,8 mm	Kışlık
Sol Arka	205/50/17	93V	6,3 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	6,1 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	6,2 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.01.2025 14:14
Rapor No: 06-01-2336223
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:30

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2025 14:14

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 509 NM	Teker Torku 465 NM	Teker Gücü 74 KW	Test Hızı 106 km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç 83 KW	Kayıp Güç 12 KW	Performans % 97,65

RPM (Devir/dk) Grafiği

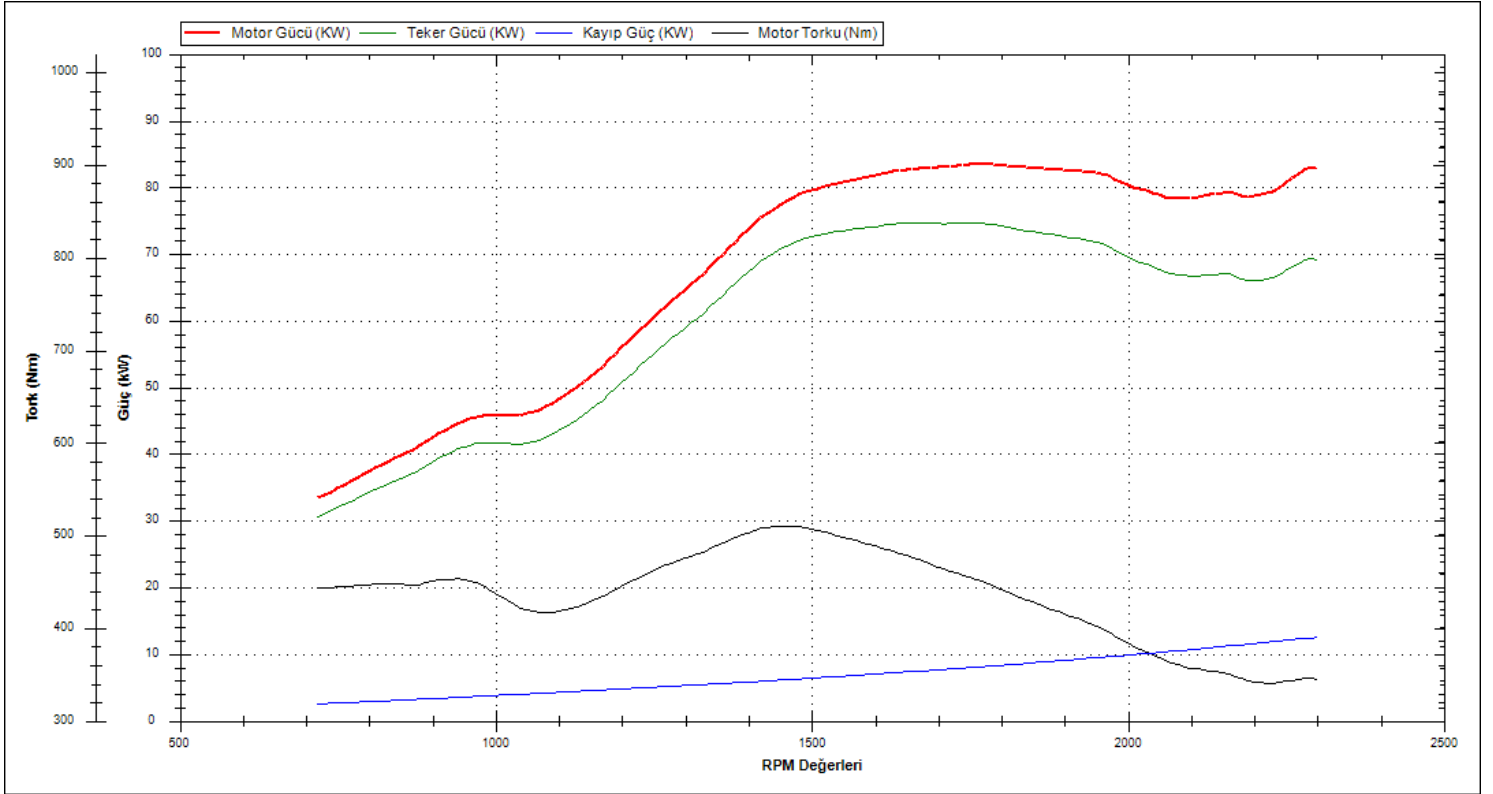

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.01.2025 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-2336223 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2025 14:14
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

28.01.2025

Araç:

Skoda Scala 1.0i 12V TSI

Motor kodu:

DKRF

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

45468 (kumanda ünitesinden okunan)

Lisans numarası :

06cfb805

VIN:

TMBER6NWS8L3140392 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

28.01.2025 11:30:25 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronikleri

ABS

Fren elektronikleri

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Konfor

Araç elektrik sistemi 1

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu 16777018:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu 16777020:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu 16777030:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu 16711680:

Ethernet bağlantısı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 16711681:

Ethernet bağlantısı

İLETİSİM YOK

Konfor

On kamera sistemi

Konfor

Adaptif hız kontrol sistemi radar sensörü

Konfor

FAR AYARI

Konfor

Isık kontrolü sol 2

Konfor

Isık kontrolü sağ 2

Konfor

Surgülü tavan

Konfor

PARK ASİSTANI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu 12658704

CAN-BUS

HATALI MESA]

Konfor

Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi

Hata kodu 1644016

Mobil Online hizmetleri

Hatalı doğrulama.

Sanziman

Sanziman elektronikleri

Hırsızlık koruması

Erisim ve start sistemi arayüzü

Hata kodu 65794:

Güç kaynağı

Düşük gerilim tespit edildi.

Direksiyon

Direksiyon asistanı

Direksiyon

Elektronik direksiyon kilidi

Ses/Video

Bilgi elektronikleri

Hata kodu 6720:

Geri vites kamerası

HATALI SINYAL

Hata kodu 7203:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu 1543:

ECU

HATALI KODLAMA

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.01.2025 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/9
Rapor No: 06-01-2336223 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2025 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.10.2021		Çarpma	Hayır	3223.52	TL
09.01.2021		ERPÇarpışma	Hayır	14984.9	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.01.2025 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-2336223 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2025 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Kapı, sağ arka

Parça ve Hasar

Kapı, sağ arka - Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı. Bagaj kapağı civataları işlemli sökülmüş takılmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.01.2025 14:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-2336223 Araç Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 28.01.2025 14:14
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası